


Prüfanweisung

für die Abwandlungen 000, 001 und 010

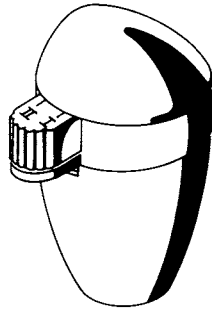

Prüfablauf

1. Vorbereitung

Gerät nach Schema anschließen.

2. Dichtigkeit und Funktion

Anschluß S mit 8 bar belüften.

Anschluß R muß 0 bar anzeigen.

Gerät auf Dichtigkeit prüfen.

Hebel in Stellung 2 umschalten.

Manometer 3 muß zügig Druckanstieg auf 8 bar anzeigen.

Gerät auf Dichtigkeit prüfen.

Hebel in Stellung 1 umschalten.


Manometer 3 muß zügig Druckabfall auf 0 bar anzeigen.

Anschluß 1 auf 0 bar entlüften.

Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
Gerät auf 0 bar entlüften.

Vorratsdruck: max. 8 bar

Prüfstandanschlüsse

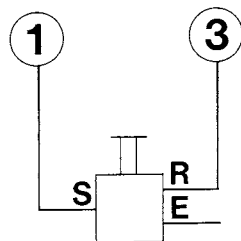

Grundstellung der Absperrhähne im Prüfstand

Hahn	A	B	C	D	E	F	L	V	2	3	4	6	7	11	12	21	22	
auf	•														•			
zu		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	