

## Trailer EBS Relaisventil mit neuem Drucksensor

Seit der Kalenderwoche 13/2008 wird ein neuer Typ Drucksensor an dem Trailer EBS Relaisventil 480 207 001 0 verbaut.

Produktion	Drucksensor Produktnummer	Drucksensor Durchmesser	Drucksensor Schlüsselweite
Bis 12/2008	441 044 001 0	Ø 37,5	SW 27
Seit 13/2008	441 044 108 0	Ø 27	SW 24

Dieser neue Drucksensor 441 044 108 0 ist funktionsgleich mit dem alten und auch bei Reparaturen am EBS- Relaisventil mit Produktion vor Kalenderwoche 13/2008 zu verwenden.

### Werkstatttipp:

Bei Störungsmeldung der Diagnose Software von TEBS D oder TEBS E vom Typ „EBS-Relaisventil/ Drucksensor“ ist der Drucksensor mit folgenden Codes zu wechseln:

TEBS D: 62/12, 62/04 oder 61/05

TEBS E: 59/12, 59/04 oder 58/05

