

PROPUŠTANJE U SERVO KVAČILO 970 051 412 0

Kod vozila MAN, modela TGA, TGS, TGX, Cityliner, Tourliner, Trendliner, Lion's Coach, Lion's Regio i Omnibus, propuštanje se može pojaviti pri zamjeni kvačila. Tekućina iz hidrauličkog radnog cilindra zatim može pobjeći iz ventilacijskog otvora u servo kvačilo.

Ova situacija se javlja samo kada postoji kombinacija loše tolerancije između zamašnjaka, diska kvačila i tlačne ploče. Kada se aktivira papučica kvačila, podizač servo kvačila djeluje izvan svog specifikacijama definiranog raspona koraka. To uzrokuje otkazivanje brtve na klipnom ventilu.

Treba instalirati servo kvačilo 970 051 466 0 da se popravi ovaj problem. Ova jedinica ima dulji podizač koji ne radi izvan dopuštenog raspona koraka čak i u gore navedenoj situaciji.

S obzirom na to preporučujemo pročitati paket sa servisnim informacijama 274903, što može biti zahtjev MAN-a.

Osim toga, također bismo Vas željeli obavijestiti da aktiviranje hidraulike u svrhu testiranja može uništiti bilo koju servo spojku ako u to vrijeme podizač nije ograničen na odgovarajući raspon koraka.



Servo kvačilo 970 051 412 0