

PREPUŠČANJE V SERVO SKLOPKO 970 051 412 0

Na vozilih MAN, modelih TGA, TGS, TGX, Cityliner, Tourliner, Trendliner, Lion's Coach, Lion's Regio i Omnibus, se prepuščanje lahko pojavi pri zamenjavi sklopke. Tekočina iz hidravličnega delovnega cilindra potem lahko izteče iz ventilacijske odprtine v servo sklopko.

Takšne situacije se pojavijo le v primerih, ko obstaja slaba kombinacija slabe tolerance med vztrajnikom, diskom sklopke in tlačne plošče. Ko se aktivira stopalka sklopke, dvigalo servo sklopke deluje izven svojega s specifikacijami definiranega razpona korakov. To povzroča odpoved tesnila na batnem ventilu.

Potrebno je namestiti servo sklopko 970 051 466 0, da se odpravi ta problem. Ta enota ima daljše dvigalo, ki ne dela izven dovoljenega razpona korakov, tudi v zgoraj navedeni situaciji.

Glede na to priporočamo, da preberete paket s servisnimi informacijami 274903, kar je lahko zahteva MAN-a.

Razen tega, želimo Vas obvestiti, da aktiviranje hidravlike v namene testiranja lahko uniči vsakršno servo sklopko, če v tem času dvigalo ni omejeno na ustrezen razpon korakov.



Servo sklopko 970 051 412 0